

Terénní průzkum skalních svahů

Záznamový list č.

113

Objekt č.- pohled č.

031

Lokalita: DC - Zámek

Etáž: +16

GPS-N: 50° 46' 46.22268''

GPS-E: 14° 12' 37.8162''

Fotografie: 20200522_131322

Aziimt: 117°



Blok	Stabil.	Riziko	šířka x výška x hloubka	Poznámka
A	S	BR	.6x.3x.3	
B	P1	NR	.6x.3x.3	
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		

Poznámka:

IV.etáž

Kácení:

Bezpeč. kategorie:

P1 Potenciálně nestabilní 1

Míra rizika

NR nízké

Bodové hodnocení:

4 Podezřelý objekt

Hodnocení a doporučení:

Kontrola v intervalu 5 let.

Datum dokumentace:

22.5.2020

Datum hodnocení:

27.5.2020

Legenda : Skalní bloky A, B, ... - označení bloků

Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji, b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů, c) doporučení způsobu zabezpečení

Nebezpečné stromy: S - smrk, Bř - bříza, Bo - borovice, Bu - buk, T - torzo, Du - dub, Jav - javor, Je - Jeřáb, To - topol, Os - osika, číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.

Terénní průzkum skalních svahů

Záznamový list č.

113

Objekt č.- pohled č.

032

Lokalita: DC - Zámek

Etáž: +21

GPS-N: 50° 46' 46.0002''

GPS-E: 14° 12' 37.63692''

Fotografie: 20200522_131620

Aziimt: 115°



Blok	Stabil.	Riziko	šířka x výška x hloubka	Poznámka
A	P2	NR	.4x.4x.2	
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		

Poznámka:

IV.etáž

Kácení:

Bezpeč. kategorie:

P2 Potenciálně nestabilní 2

Míra rizika

NR nízké

Bodové hodnocení:

3 Podezřelý objekt

Hodnocení a doporučení:

Kontrola v intervalu 5 let.

Datum dokumentace:

22.5.2020



Datum hodnocení:



27.5.2020

Legenda : Skalní bloky A, B, ... - označení bloků

Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji, b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů, c) doporučení způsobu zabezpečení

Nebezpečné stromy: S - smrk, Bř - bříza, Bo - borovice, Bu - buk, T - torzo, Du - dub, Jav - javor, Je - Jeřáb, To - topol, Os - osika, číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.

 AZCONSULT® spol. s r. o. Klášská 12, 400 01 Ústí nad Labem	<h1>Terénní průzkum skalních svahů</h1>			Záznamový list č. <h2>113</h2>		Objekt č.- pohled č. <h2>033</h2>			
				Fotografie: 20200522_131637		Aziumt: 213°			
Lokalita: DC - Zámek		Etáž: +21	GPS-N: 50° 46' 46.0002'' GPS-E: 14° 12' 37.63692''						
					Blok	Stabil.	Riziko	šířka x výška x hloubka	Poznámka
					A	S	BR		
						.	.		
						.	.		
						.	.		
						.	.		
						.	.		
						.	.		
						.	.		
					Poznámka: IV.etáž				
Kácení:									
Bezpeč. kategorie:									
S					Stabilní				
Míra rizika									
BR					minimální - bez				
Bodové hodnocení:									
0					Stabilní objekt				
Hodnocení a doporučení: Rekonstrukce v r.2005/2006, bez zásahu, kontrolovat v itervalu 5 let					Datum dokumentace:				
					22.5.2020				
					Datum hodnocení:				
					27.5.2020				
Legenda : Skalní bloky A, B, ... - označení bloků Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji, b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů, c) doporučení způsobu zabezpečení Nebezpečné stromy: S - smrk, Bř - bříza, Bo - borovice, Bu - buk, T - torzo, Du - dub, Jav - javor, Je - Jeřáb, To - topol, Os - osika, číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.									

 AZCONSULT® spol. s r. o. <small>Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem</small>	<h1>Terénní průzkum skalních svahů</h1>			Záznamový list č. <h2>113</h2>		Objekt č.- pohled č. <h2>034</h2>		
				Fotografie: 20200522_132035		Aziumt: 229°		
Lokalita: DC - Zámek	Etáž: +18	GPS-N: 50° 46' 46.04808''	GPS-E: 14° 12' 38.8602''					
				Blok	Stabil.	Riziko	šířka x výška x hloubka	Poznámka
				A	S	BR	.2x.2x.1	2x opad
				B	P2	SR	4x1x.4	destrukce zdi
					.	.		
					.	.		
					.	.		
					.	.		
					.	.		
					.	.		
				Poznámka: III.etáž				
Kácení:								
Bezpeč. kategorie:								
P2					Potenciálně nestabilní 2			
Míra rizika								
SR					střední			
Bodové hodnocení:								
6					Labilní objekt			
Hodnocení a doporučení: Opad v patě upozorňuje na labilní převisy a výplně puklin na skalce. Doporučujeme pročistit. Blok B označuje nestabilní špatně založenou zídku, která vykazuje porušení a ztrátu tvaru. Doporučujeme řádně založit a zed' přezdít. Kontrolovat v intervalu 5 let.					Datum dokumentace: 22.5.2020			
					Datum hodnocení: 27.5.2020			
Legenda : Skalní bloky A, B, ... - označení bloků Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji, b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů, c) doporučení způsobu zabezpečení Nebezpečné stromy: S - smrk, Bř - bříza, Bo - borovice, Bu - buk, T - torzo, Du - dub, Jav - javor, Je - Jeřáb, To - topol, Os - osika, číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.								

Terénní průzkum skalních svahů

Záznamový list č.

113

Objekt č.- pohled č.

035

Lokalita: DC - Zámek

Etáž: +18

GPS-N: 50° 46' 46.04808''

GPS-E: 14° 12' 38.8602''

Fotografie: 20200522_132219

Aziimt: 123°



Blok	Stabil.	Riziko	šířka x výška x hloubka	Poznámka
A	P2	NR	.3x.1x.2	
B	P2	NR	.4x.2x.2	
C	P1	NR	0.2	
D	P1	SR	2x1x.4	bouléní, trhliny
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		

Poznámka:

III.etáž

Kácení:

1xJav40, nálet 25 m2

Bezpeč. kategorie:

P1 Potenciálně nestabilní 1

Míra rizika

SR střední

Bodové hodnocení:

8 Labilní objekt

Hodnocení a doporučení:

Provést kácení. Preventivně odstranit nálety. Zeď D vykazuje porušení a ztrátu tvaru. Doporučujeme řádně založit a zeď přezdít.

Objekt kontrolovat v intervalu 5 let.

Datum dokumentace:

22.5.2020


Datum hodnocení:


27.5.2020

Legenda : Skalní bloky A, B, ... - označení bloků

Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji, b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů, c) doporučení způsobu zabezpečení

Nebezpečné stromy: S - smrk, Bř - bříza, Bo - borovice, Bu - buk, T - torzo, Du - dub, Jav - javor, Je - Jeřáb, To - topol, Os - osika, číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.

 AZCONSULT[®] spol. s r. o. <i>Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem</i>	<h1>Terénní průzkum skalních svahů</h1>			Záznamový list č. <h2>113</h2>		Objekt č.- pohled č. <h2>036</h2>	
				Fotografie: 20200522_132327		Aziumt: 167°	
Lokalita: DC - Zámek	Etáž: +16	GPS-N: 50° 46' 46.22808''	GPS-E: 14° 12' 39.36744''				



Blok	Stabil.	Riziko	šířka x výška x hloubka	Poznámka
A	S	NR	4x1x1.5	
B	P1	SR	.8x.4x.4	volné části
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		

Poznámka:

III.etáž, deformace způsobena panoramatickou čočkou

Kácení:

nálet Jav 5 m2

Bezpeč. kategorie:

P1	Potenciálně nestabilní 1
----	--------------------------

Míra rizika

SR	střední
----	---------

Bodové hodnocení:

8	Labilní objekt
---	----------------

Hodnocení a doporučení:

Preventivně odstranit nálety. Oblast B nelze monitorovat, proto doporučujeme rovnou vyčistit. Objekt kontrolovat v intervalu 5 let.

Datum dokumentace:

22.5.2020

Datum hodnocení:

27.5.2020

Legenda : Skalní bloky A, B, ... - označení bloků

Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji, b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů, c) doporučení způsobu zabezpečení

Nebezpečné stromy: S - smrk, Bř - bříza, Bo - borovice, Bu - buk, T - torzo, Du - dub, Jav - javor, Je - Jeřáb, To - topol, Os - osika, číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.

Terénní průzkum skalních svahů

Záznamový list č.

113

Objekt č.- pohled č.

037

Lokalita: DC - Zámek


Etáž: +14

GPS-N: 50° 46' 46.14528''

GPS-E: 14° 12' 40.56336''

Fotografie: 20200522_132640

Aziimt: 222°

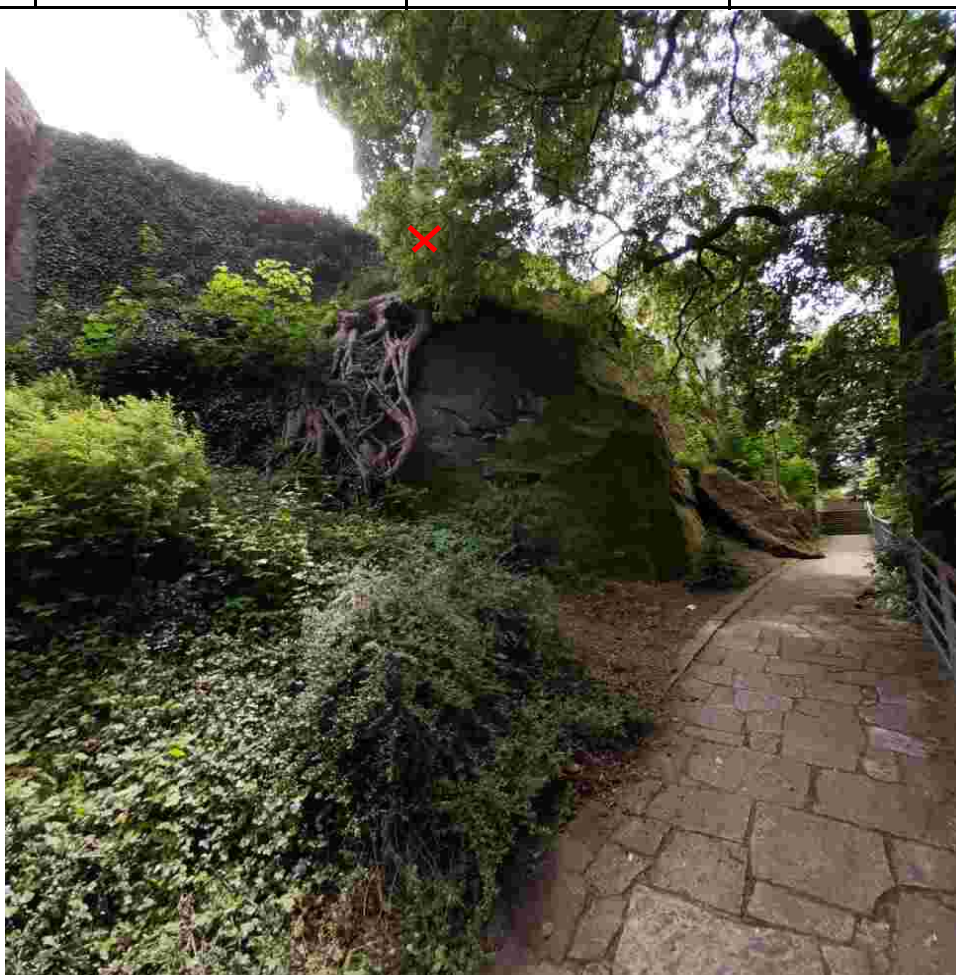

Blok	Stabil.	Riziko	šířka x výška x hloubka	Poznámka
A	.	.		viz 036 - A
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		

Poznámka:

III.etáž

Kácení:

Bezpeč. kategorie:

. Nehodnocený

Míra rizika

. Nehodnocený

Bodové hodnocení:

-1 Nehodnocený objekt

Hodnocení a doporučení:

Zvážit odstranění stromu, není aktuálně nezbytné, ale pozice není dlouhodobě vhodná. Kontrola v intervalu 5 let.

Datum dokumentace:

22.5.2020

Datum hodnocení:

27.5.2020

Legenda : Skalní bloky A, B, ... - označení bloků

Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji, b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů, c) doporučení způsobu zabezpečení

Nebezpečné stromy: S - smrk, Bř - bříza, Bo - borovice, Bu - buk, T - torzo, Du - dub, Jav - javor, Je - Jeřáb, To - topol, Os - osika, číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.

Terénní průzkum skalních svahů

Záznamový list č.

113

Objekt č.- pohled č.

038

Lokalita: DC - Zámek

Etáž: +14

GPS-N: 50° 46' 46.14528''

GPS-E: 14° 12' 40.56336''

Fotografie: 20200522_133045

Aziimt: 222°



Blok	Stabil.	Riziko	šířka x výška x hloubka	Poznámka
A	P1	NR	2x2x1	skrytý vegetací
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		

Poznámka:
II.etáž navazuje na pohled 029, pravá fotka detail

Kácení:
nálety Jav na korunách skalek - 10 m2

Bezpeč. kategorie:

P1 Potenciálně nestabilní 1

Míra rizika

NR nízké

Bodové hodnocení:

4 Podezřelý objekt

Hodnocení a doporučení:

Preventivně odstranit nálety. Objekt kontrolovat v intervalu 5 let.

Datum dokumentace:

22.5.2020



Datum hodnocení:

27.5.2020

Legenda : Skalní bloky A, B, ... - označení bloků

Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji, b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů, c) doporučení způsobu zabezpečení

Nebezpečné stromy: S - smrk, Bř - bříza, Bo - borovice, Bu - buk, T - torzo, Du - dub, Jav - javor, Je - Jeřáb, To - topol, Os - osika, číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.

 AZCONSULT[®] spol. s r. o. <i>Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem</i>	<h1>Terénní průzkum skalních svahů</h1>			Záznamový list č. <h1>113</h1>		Objekt č.- pohled č. <h1>040</h1>			
				Fotografie: 20200522_133525		Aziumt: 119°			
Lokalita: DC - Zámek		Etáž: +8	GPS-N: 50° 46' 46.54056''	GPS-E: 14° 12' 38.78424''					
					Blok	Stabil.	Riziko	šířka x výška x hloubka	Poznámka
					A	P2	SR	6x2x1	
					Poznámka: II.etáž				
					Kácení: nálet Jav - 10 m2				
					Bezpeč. kategorie:				
					P2		Potenciálně nestabilní 2		
					Míra rizika				
					SR		střední		
					Bodové hodnocení:				
					6		Labilní objekt		
Hodnocení a doporučení: Preventivně odstranit nálety. Objekt A osadit monitoringem a sledovat. Objekt kontrolovat v intervalu 5 let.					Datum dokumentace: 22.5.2020				
					Datum hodnocení: 27.5.2020				
Legenda : Skalní bloky A, B, ... - označení bloků Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji, b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů, c) doporučení způsobu zabezpečení Nebezpečné stromy: S - smrk, Bř - bříza, Bo - borovice, Bu - buk, T - torzo, Du - dub, Jav - javor, Je - Jeřáb, To - topol, Os - osika, číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.									

Terénní průzkum skalních svahů

Záznamový list č.

113

Objekt č.- pohled č.

041

Lokalita: DC - Zámek

Etáž: +8

GPS-N: 50° 46' 46.62228''

GPS-E: 14° 12' 38.885048''

Fotografie: 20200522_133525

Aziimt: 141°



Blok	Stabil.	Riziko	šířka x výška x hloubka	Poznámka
A	P3	NR	1.5x1.5x.6	
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		

Poznámka:

II.etáž

Kácení:

3x nálet Jav

Bezpeč. kategorie:

P3 Potenciálně nestabilní 3

Míra rizika

NR nízké

Bodové hodnocení:

2 Zajímavý objekt

Hodnocení a doporučení:

Preventivně odstranit nálety. Objekt kontrolovat v intervalu 5 let.

Datum dokumentace:

22.5.2020

Datum hodnocení:

27.5.2020



Legenda : Skalní bloky A, B, ... - označení bloků

Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji, b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů, c) doporučení způsobu zabezpečení

Nebezpečné stromy: S - smrk, Bř - bříza, Bo - borovice, Bu - buk, T - torzo, Du - dub, Jav - javor, Je - Jeřáb, To - topol, Os - osika, číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.

A ZCONSULT® spol. s r. o. Klášská 12, 400 01 Ústí nad Labem	Terénní průzkum skalních svahů			Záznamový list č. <div>113</div>	Objekt č.- pohled č. <div>042</div>		
				Fotografie: 20200522_133749	Aziumt: 125°		
Lokalita: DC - Zámek	Etáž: +7	GPS-N: 50° 46' 47.1666'' GPS-E: 14° 12' 39.76704''					
			Blok <div>A</div>	Stabil. <div>P2</div>	Riziko <div>NR</div>	šířka x výška x hloubka <div>1x.5x.5</div>	Poznámka
			<div>B</div>	<div>P1</div>	<div>BR</div>	<div>1x2x1</div>	eroze konce zdi
						Poznámka: II.etáž	
			Kácení: nálet 40 m2				
			Bezpeč. kategorie:				
			<div>P1</div>	Potenciálně nestabilní 1			
			Míra rizika				
			<div>NR</div>	nízké			
			Bodové hodnocení:				
			<div>3</div>	Podezřelý objekt			
Hodnocení a doporučení: Preventivně odstranit nálety. Objekt kontrolovat v intervalu 5 let.			Datum dokumentace:				
			<div>22.5.2020</div>				
			Datum hodnocení:				
				<div>27.5.2020</div>			
Legenda : Skalní bloky A, B, ... - označení bloků Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji, b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů, c) doporučení způsobu zabezpečení Nebezpečné stromy: S - smrk, Bř - bříza, Bo - borovice, Bu - buk, T - torzo, Du - dub, Jav - javor, Je - Jeřáb, To - topol, Os - osika, číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.							

AZCONSULT[®] spol. s r. o. <i>Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem</i>	Terénní průzkum skalních svahů			Záznamový list č. <div>113</div>	Objekt č.- pohled č. <div>043</div>		
				Fotografie: 20200522_134014	Aziumt: 205°		
Lokalita: DC - Zámek	Etáž: +7	GPS-N: 50° 46' 46.38468'' GPS-E: 14° 12' 41.68692''					
			Blok	Stabil.	Riziko	šířka x výška x hloubka	Poznámka
			Poznámka: II.etáž - objekt bez možnosti přístupu !!!				
			Kácení:				
			Bezpeč. kategorie:				
			. Nehodnocený				
			Míra rizika				
			. Nehodnocený				
			Bodové hodnocení:				
			-1 Nehodnocený objekt				
Hodnocení a doporučení: Objekt nehodnocen, nepřístupný, vizuálně pouze vegetace - stav skalních stěn neznámý. Doporučujeme očistit a stav znovu co nejdříve prověřit.			Datum dokumentace:				
			Datum hodnocení:				
			22.5.2020				
			27.5.2020				
Legenda : Skalní bloky A, B, ... - označení bloků Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji, b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů, c) doporučení způsobu zabezpečení Nebezpečné stromy: S - smrk, Bř - bříza, Bo - borovice, Bu - buk, T - torzo, Du - dub, Jav - javor, Je - Jeřáb, To - topol, Os - osika, číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.							

 AZCONSULT[®] spol. s r. o. <i>Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem</i>	<h1>Terénní průzkum skalních svahů</h1>			Záznamový list č. <h1>113</h1>		Objekt č.- pohled č. <h1>044</h1>			
				Fotografie: 20200522_134254		Aziumt: 276°			
Lokalita: DC - Zámek		Etáž: +13	GPS-N: 50° 46' 45.96672''	GPS-E: 14° 12' 43.36344''					
					Blok	Stabil.	Riziko	šířka x výška x hloubka	Poznámka
					Poznámka: II.etáž				
					Kácení: 3x nálet Jav				
					Bezpeč. kategorie:				
							Nehodnocený		
					Míra rizika				
							Nehodnocený		
					Bodové hodnocení:				
					-1		Nehodnocený objekt		
Hodnocení a doporučení: Preventivně odstranit nálety. Objekt kontrolovat v intervalu 5 let.					Datum dokumentace: 22.5.2020				
					Datum hodnocení: 27.5.2020				
Legenda : Skalní bloky A, B, ... - označení bloků Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji, b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů, c) doporučení způsobu zabezpečení Nebezpečné stromy: S - smrk, Bř - bříza, Bo - borovice, Bu - buk, T - torzo, Du - dub, Jav - javor, Je - Jeřáb, To - topol, Os - osika, číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.									

A ZCONSULT[®] spol. s r. o. Klášská 12, 400 01 Ústí nad Labem	<h1>Terénní průzkum skalních svahů</h1>			Záznamový list č. <h1>113</h1>	Objekt č.- pohled č. <h1>045</h1>		
				Fotografie: 20200522_134454	Aziumt: 194°		
Lokalita: DC - Zámek	Etáž: +13	GPS-N: 50° 46' 45.90768'' GPS-E: 14° 12' 43.87752''					
			Blok A	Stabil. P1	Riziko NR	šířka x výška x hloubka .5x.5x.1	Poznámka
			Poznámka: II.etáž - panoramatická deformace !				
			Kácení: 6x nálet Jav				
			Bezpeč. kategorie:				
			P1		Potenciálně nestabilní 1		
			Míra rizika				
			NR		nízké		
			Bodové hodnocení:				
			4		Podezřelý objekt		
Hodnocení a doporučení: Preventivně odstranit nálety. Objekt kontrolovat v intervalu 5 let.			Datum dokumentace:				
			22.5.2020				
			Datum hodnocení:				
			27.5.2020				
Legenda : Skalní bloky A, B, ... - označení bloků Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji, b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů, c) doporučení způsobu zabezpečení Nebezpečné stromy: S - smrk, Bř - bříza, Bo - borovice, Bu - buk, T - torzo, Du - dub, Jav - javor, Je - Jeřáb, To - topol, Os - osika, číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.							

Terénní průzkum skalních svahů

Záznamový list č.

113

Objekt č.- pohled č.

046

Lokalita: DC - Zámek


Etáž: +13

GPS-N: 50° 46' 45.69744''

GPS-E: 14° 12' 44.6634''

Fotografie: 20200522_134454

Aziimt: 173°

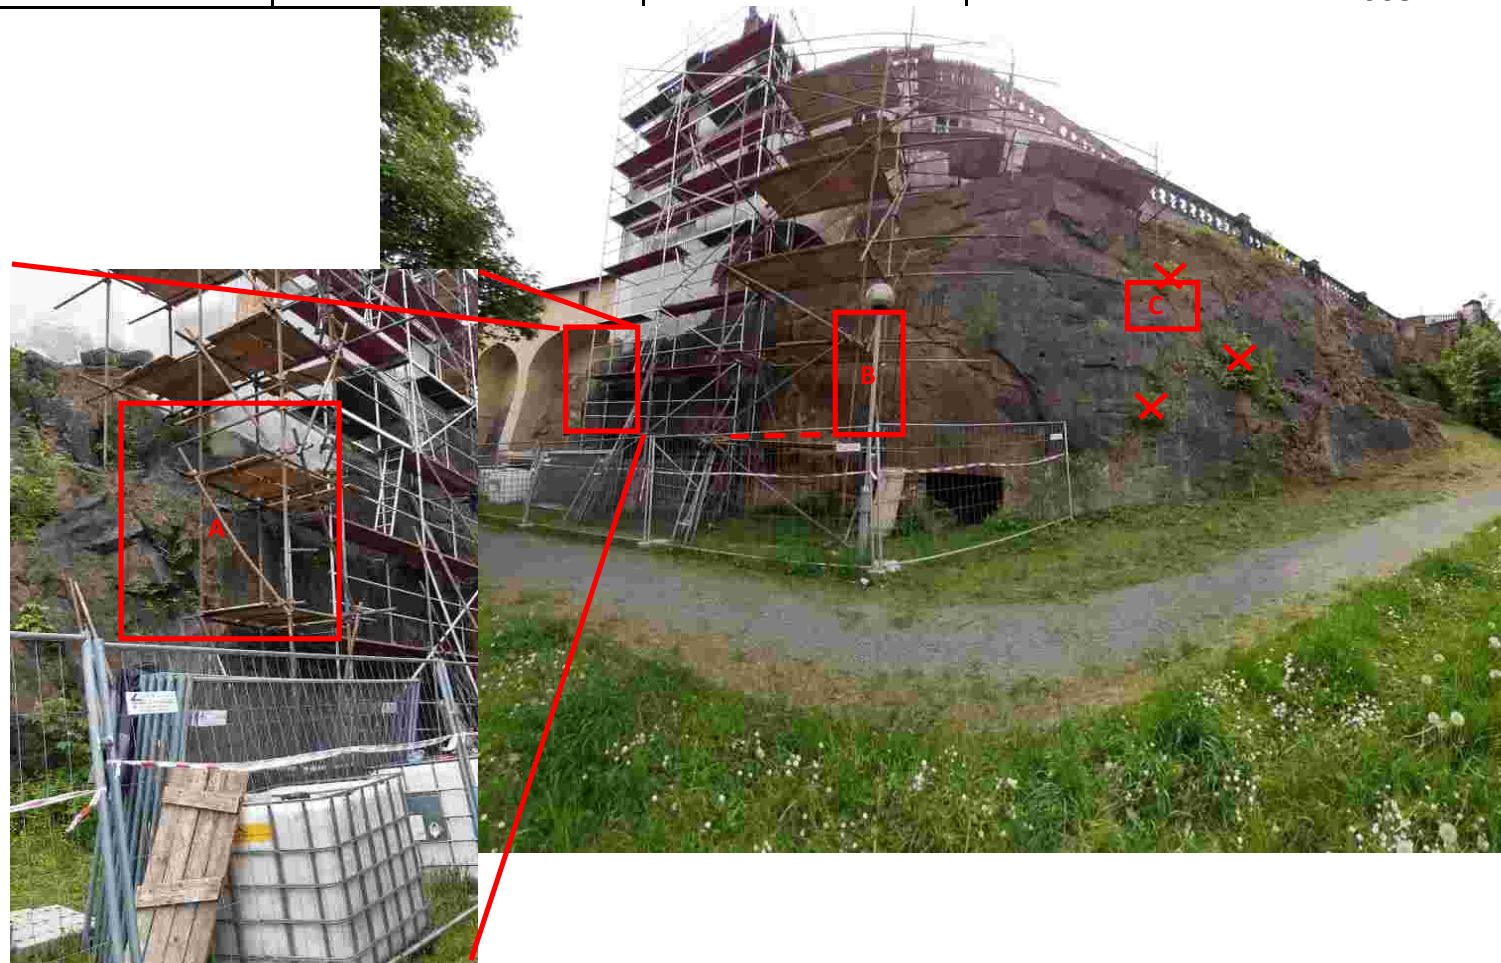

Blok	Stabil.	Riziko	šířka x výška x hloubka	Poznámka
A	P1	VR	3x3x1	ohrožení budovy
B	P2	SR	2x1x.2	
C	P2	NR	1x1x.2	
.
.
.
.
.

Poznámka:

II.etáž

Kácení:

Bezpeč. kategorie:

P1

Potenciálně nestabilní 1

Míra rizika

VR

vysoké

Bodové hodnocení:

16

Nebezpečný objekt

Hodnocení a doporučení:

U bloku není patrná sanace a zpracovateli tohoto pasporu není známo, jak je objekt založen. Při kolapsu skalního nároží může dojít k ohrožení budovy! Blok A doporučujeme přikotvit nebo nahradit novým pilířem. Nálety doporučujeme preventivně odstranit. Blok B osadit monitoringem a celý objekt sledovat v intervalu 5 let.

Datum dokumentace:

22.5.2020

Datum hodnocení:

27.5.2020

Legenda : Skalní bloky A, B, ... - označení bloků

Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji, b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů, c) doporučení způsobu zabezpečení

Nebezpečné stromy: S - smrk, Bř - bříza, Bo - borovice, Bu - buk, T - torzo, Du - dub, Jav - javor, Je - Jeřáb, To - topol, Os - osika, číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.