
 AZCONSULT [®] spol. s r. o. <small>Klášská 12, 400 01 Ústí nad Labem</small>	<h1>Terénní průzkum skalních svahů</h1>			Záznamový list č. <h2>115</h2>		Objekt č.- pohled č. <h2>001</h2>			
				Fotografie: DSC_0110		Azimut: 257°			
Lokalita: DC-Pastýřská stěna		Etáž: 130 m n.m.	GPS-N: 50°46'47.193"	GPS-E: 14°12'19.509"					
					Blok	Stabil.	Riziko	šířka x výška x hloubka	Poznámka
					A	P3	SR	1,5x1x1,5	
						.	.		
						.	.		
						.	.		
						.	.		
						.	.		
						.	.		
						.	.		
						.	.		
Poznámka: od průjezdu do vnitrobloku, 405/16 a 416/4									
Kácení: 14x drobný nálet á 1 m ²									
Bezpeč. kategorie:									
P3					Potenciálně nestabilní 3				
Míra rizika									
SR					střední				
Bodové hodnocení:									
4					Podezřelý objekt				
Hodnocení a doporučení: Průběžně odstraňovat náletové dřeviny ve skalním výchozu a ve vzdálenosti 3-5 od koruny, Blok A vizuálně kontrolovat v intervalu 1 rok.					Datum dokumentace: 21.07.2020				
					Datum hodnocení: 28.07.2020				
Legenda : Skalní bloky A, B, ... - označení bloků Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji, b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů, c) doporučení způsobu zabezpečení Nebezpečné stromy: S - smrk, Bř - bříza, Bo - borovice, Bu - buk, T - topol, Os - osika, číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.									

Terénní průzkum skalních svahů

Záznamový list č.

115

Objekt č.- pohled č.

002

Lokalita: DC-Pastýřská stěna



Etáž: 130 m n.m.

GPS-N: 50°46'47.193"

GPS-E: 14°12'19.509"

Fotografie: DSC_0111 a DSC_0112

Azimut: 336°

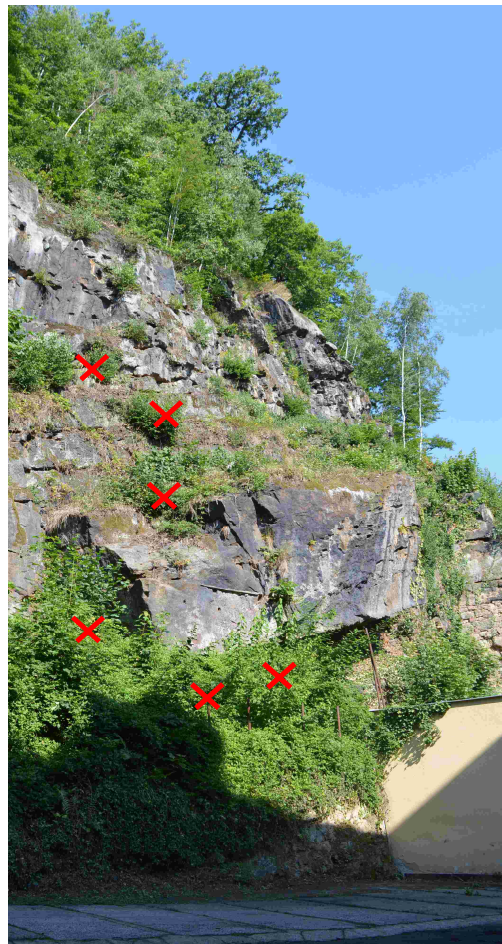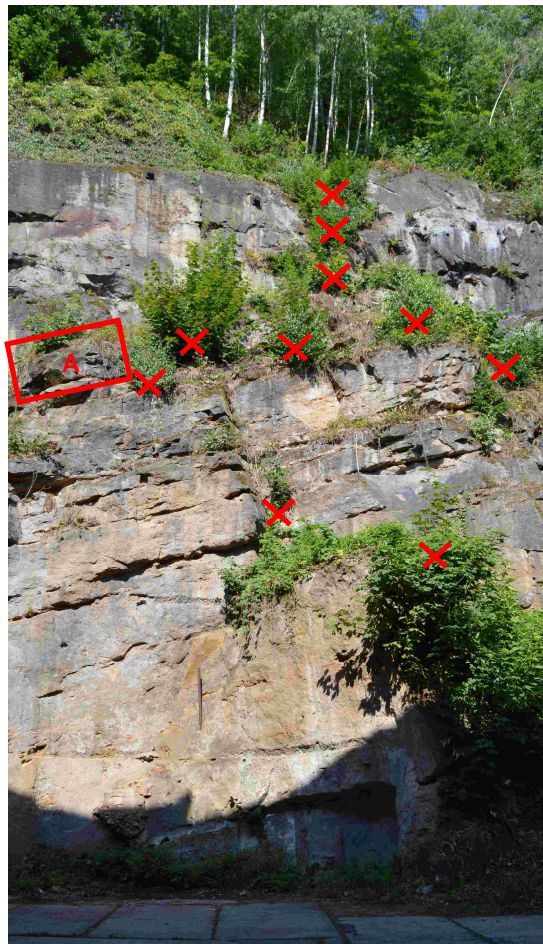

Blok	Stabil.	Riziko	šířka x výška x hloubka	Poznámka
A	.	.		viz oblast A na 001
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		

Poznámka:
od průjezdu do vnitrobloku, 416/2, 416/3 a 416/4

Kácení:

drobný nálet 16 ks á 1 m²

Bezpeč. kategorie:

. Nehodnocený

Míra rizika

. Nehodnocený

Bodové hodnocení:

-1 Nehodnocený objekt

Hodnocení a doporučení:

Průběžně odstraňovat náletové dřeviny ve skalním výchozu a ve vzdálenosti 3-5 m od koruny

Datum dokumentace:

21.07.2020


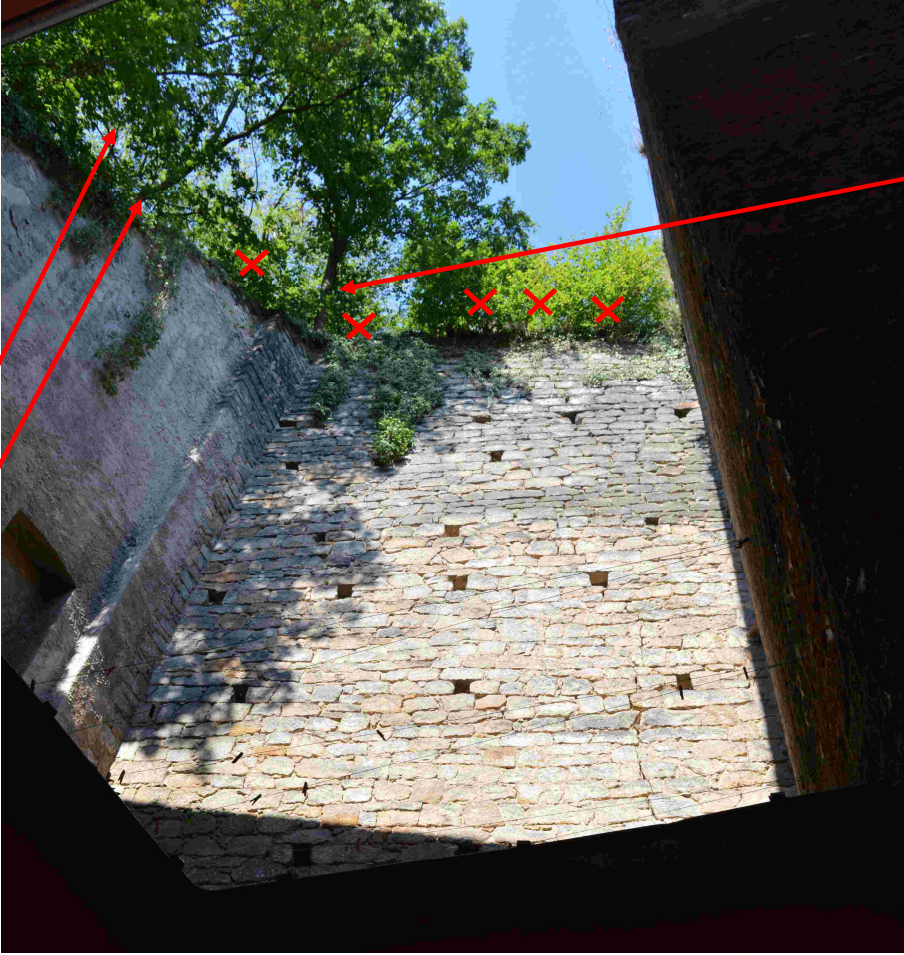


Datum hodnocení:

28.07.2020

Legenda : Skalní bloky A, B, ... - označení bloků

Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji, b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů, c) doporučení způsobu zabezpečení

Nebezpečné stromy: S - smrk, Bř - bříza, Bo - borovice, Bu - buk, T - torzo, Du - dub, Jav - Javor, Je - Jeřáb, To - topol, Os - osika, číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.

	<h1>Terénní průzkum skalních svahů</h1>			Záznamový list č.	Objekt č.- pohled č.
				115	003
Lokalita:	DC-Pastýřská stěna	Etáž:	130 m n.m.	GPS-N:	50°46'46.753"
				GPS-E:	14°12'19.263"
				Fotografie:	DSC_0113
				Azimut:	303°
  	Blok	Stabil.	Riziko	šířka x výška x hloubka	Poznámka
Poznámka: z vnitrobloku, 405/29					
Kácení: drobný nálet 5 ks, Du20, Jav25, Du25					
Bezpeč. kategorie:					
.					Nehodnocený
Míra rizika					
.					Nehodnocený
Bodové hodnocení:					
-1					Nehodnocený objekt
Hodnocení a doporučení: Zděná zárubní zeď je dobrém technickém stavu, nutné průběžně odstraňovat náletové dřeviny ve vzdálenosti 3-5 m od koruny					Datum dokumentace: 21.07.2020
					Datum hodnocení: 28.07.2020
Legenda : Skalní bloky A, B, ... - označení bloků Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji, b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů, c) doporučení způsobu zabezpečení Nebezpečné stromy: S - smrk, Bř - bříza, Bo - borovice, Bu - buk, T - torzo, Du - dub, Jav - Javor, Je - Jeřáb, To - topol, Os - osika, číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.					

Terénní průzkum skalních svahů

Záznamový list č.

115

Objekt č.- pohled č.

004

Lokalita: DC-Pastýřská stěna



Etáž: 145 m n.m.

GPS-N: 50°46'46.753"

GPS-E: 14°12'19.263"

Fotografie: IMG_20200812_101808

Azimut: 212°

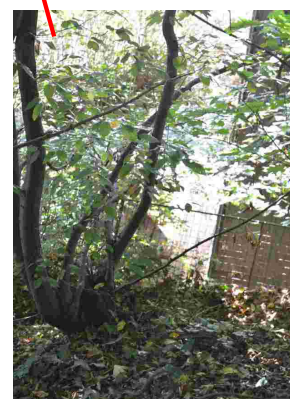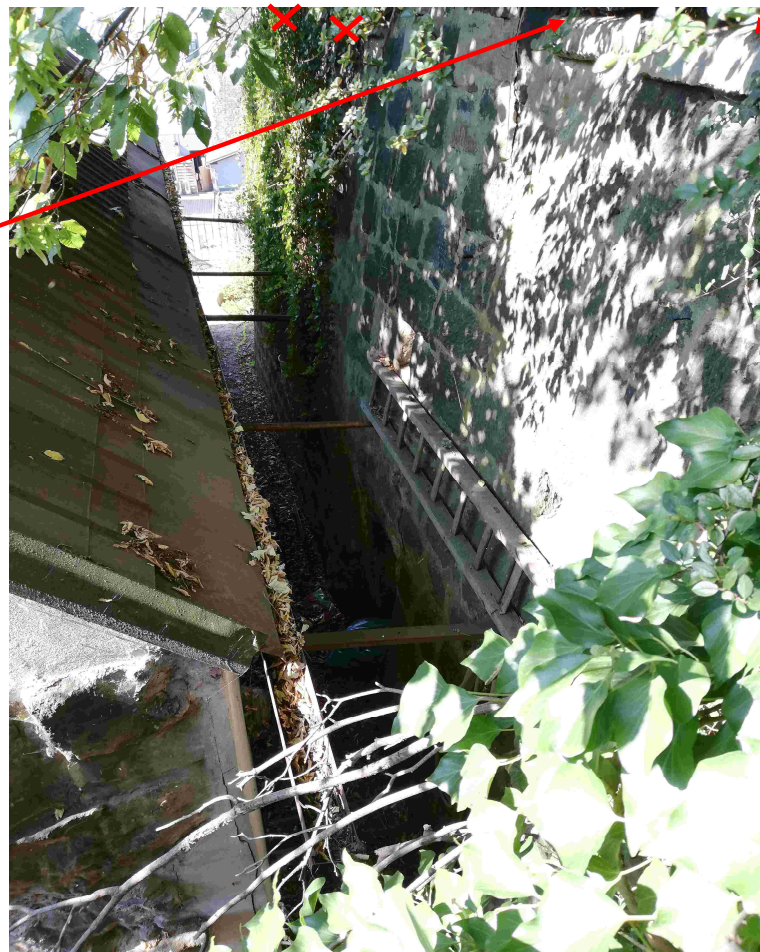

Blok	Stabil.	Riziko	šířka x výška x hloubka	Poznámka
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		

Poznámka:

z proluky mezi objekty, pozn. 405/18

Kácení:

drobný nálet 2 ks á 4 m², Jav15, Bu15

Bezpeč. kategorie:

. Nehodnocený

Míra rizika

. Nehodnocený

Bodové hodnocení:

-1 Nehodnocený objekt

Hodnocení a doporučení:

Zděná zárubní zeď je v dobrém technickém stavu, nutné průběžně odstraňovat náletové dřeviny a nad korunou vícekmenný javor a buk větvený už od báze, 10 kmenů do 15 cm

Datum dokumentace:

21.07.2020

Datum hodnocení:

28.07.2020

Legenda : Skalní bloky A, B, ... - označení bloků

Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji, b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů, c) doporučení způsobu zabezpečení

Nebezpečné stromy: S - smrk, Bř - bříza, Bo - borovice, Bu - buk, T - torzo, Du - dub, Jav - Javor, Je - Jeřáb, To - topol, Os - osika, číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.

Terénní průzkum skalních svahů

Záznamový list č.

115

Objekt č.- pohled č.

005

Lokalita: DC-Pastýřská stěna



Etáž: 210 m n.m.

GPS-N: 50°46'45.697"

GPS-E: 14°12'27.253"

Fotografie: DSC_0006

Azimut: 293°

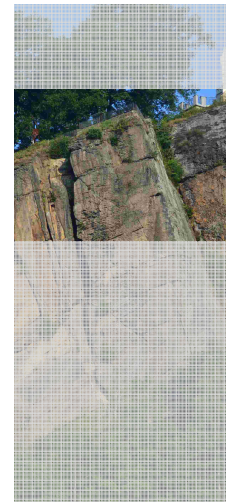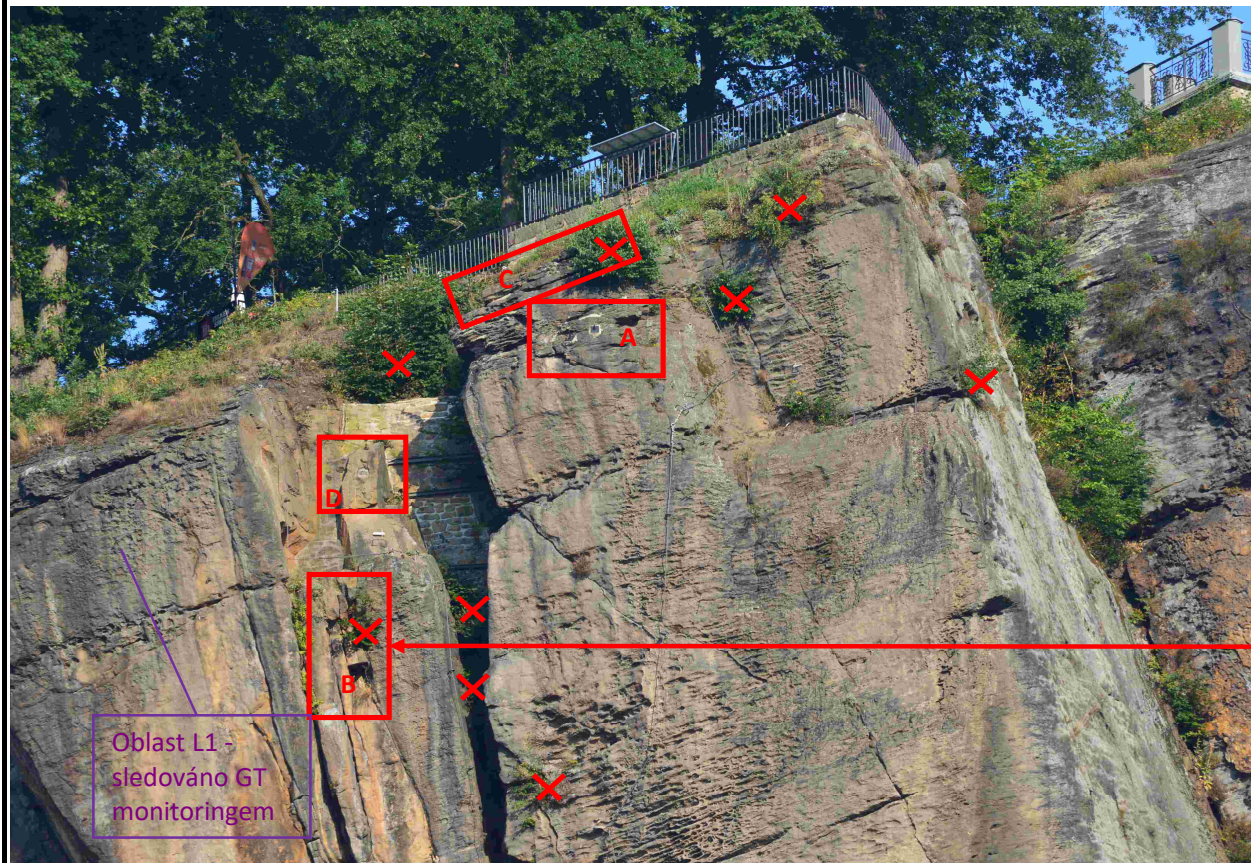

Blok	Stabil.	Riziko	šířka x výška x hloubka	Poznámka
A	SA	SR	2x2	
B	P2	SR	0,5x0,5x0,5	volné bloky do 0,5 m
C	P3	SR	2x2x0,5	
D	SA	SR	2x2x1	
.
.
.
.

Poznámka:

z pravého břehu u mola, pozn. 405/14
L1 - objekt osazený prvky GT monitoringu

Kácení:

drobný nálet 8 ks

Bezpeč. kategorie:

P2 Potenciálně nestabilní 2

Míra rizika

SR střední

Bodové hodnocení:

6 Labilní objekt

Hodnocení a doporučení:

Průběžně odstraňovat náletové dřeviny, Blok B preventivně odstranit nebo vyspárovat a oblast vizuálně kontrolovat v intervalu 1 rok

Datum dokumentace:

21.07.2020


Datum hodnocení:



28.07.2020

Legenda : Skalní bloky A, B, ... - označení bloků

Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji, b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů, c) doporučení způsobu zabezpečení

Nebezpečné stromy: S - smrk, Bř - bříza, Bo - borovice, Bu - buk, T - torzo, Du - dub, Jav - Javor, Je - Jeřáb, To - topol, Os - osika, číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.

 <small>spol. s r. o.</small> <small>Klášská 12, 400 01 Ústí nad Labem</small>	<h1>Terénní průzkum skalních svahů</h1>			Záznamový list č. <div>115</div>	Objekt č.- pohled č. <div>006</div>
				Fotografie: <div>DSC_0007</div>	Azimut: <div>293°</div>
Lokalita: DC-Pastýřská stěna	Etáž: 190 m n.m.	GPS-N: 50°46'45.697" GPS-E: 14°12'27.253"			

Blok	Stabil.	Riziko	šířka x výška x hloubka	Poznámka
A	P1	SR		vydrolený materiál
B	SA	SR	2x2x0,5	
C	P2	SR	3x2x0,5	
D	P3	SR	10x3x2	
E	.	.		převís
F	P2	SR	2x1x1	2 bloky
	.	.		
	.	.		

Poznámka:
 z pravého břehu u mola, pozn. 405/14

Kácení:
 drobný nálet 7 ks

Bezpeč. kategorie:

P1	Potenciálně nestabilní 1
----	--------------------------

Míra rizika

SR	střední
----	---------

Bodové hodnocení:


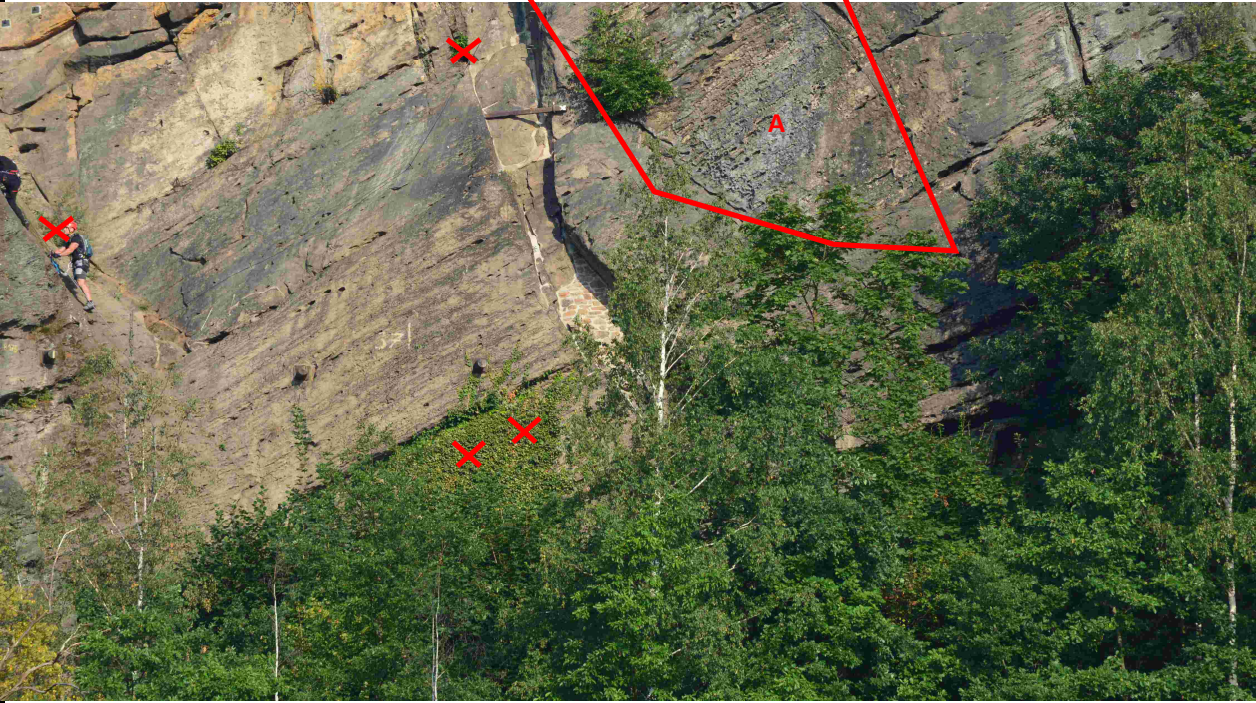

8	Labilní objekt
---	----------------

Datum dokumentace: 21.07.2020

Datum hodnocení: 28.07.2020

Hodnocení a doporučení:
 Průběžně odstraňovat náletové dřeviny, oblast A preventivně odstranit nebo vyspárovat, blok D osadit ambulantním monitoringem a celek vizuálně kontrolovat v intervalu 1 rok

Legenda : Skalní bloky A, B, ... - označení bloků
 Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji, b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů, c) doporučení způsobu zabezpečení
 Nebezpečné stromy: S - smrk, Bř - bříza, Bo - borovice, Bu - buk, T - torzo, Du - dub, Jav - Javor, Je - Jeřáb, To - topol, Os - osika, číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.

 AZCONSULT [®] spol. s r. o. <small>Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem</small>	<h1>Terénní průzkum skalních svahů</h1>			Záznamový list č. <h2>115</h2>		Objekt č.- pohled č. <h2>007</h2>	
				Fotografie: DSC_0008		Azimut: 293°	
Lokalita: DC-Pastýřská stěna		Etáž: 170 m n.m.	GPS-N: 50°46'45.697"		<div>  </div>		
GPS-E: 14°12'27.253"		<div>  </div>					
			Blok	Stabil.	Riziko	šířka x výška x hloubka	Poznámka
			A	S	VR	5x5x3	
			Poznámka: z pravého břehu u mola, pozn. 405/14				
			Kácení: drobný nálet 1 ks + 1 ks 10 m2				
			Bezpeč. kategorie:				
			S		Stabilní		
			Míra rizika				
			VR		vysoké		
			Bodové hodnocení:				
			4		Podezdřelý objekt		
Hodnocení a doporučení: Průběžně odstraňovat náletové dřeviny a oblast vizuálně kontrolovat v intervalu 1 rok			Datum dokumentace: 21.07.2020				
			Datum hodnocení: 28.07.2020				
Legenda : Skalní bloky A, B, ... - označení bloků Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji, b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů, c) doporučení způsobu zabezpečení Nebezpečné stromy: S - smrk, Bř - bříza, Bo - borovice, Bu - buk, T - torzo, Du - dub, Jav - Javor, Je - Jeřáb, To - topol, Os - osika, číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.							

Terénní průzkum skalních svahů

Záznamový list č.

115

Objekt č.- pohled č.

008

Lokalita: DC-Pastýřská stěna



Etáž: 205 m n.m.

GPS-N: 50°46'45.697"

GPS-E: 14°12'27.253"

Fotografie: DSC_00018

Azimut: 288°

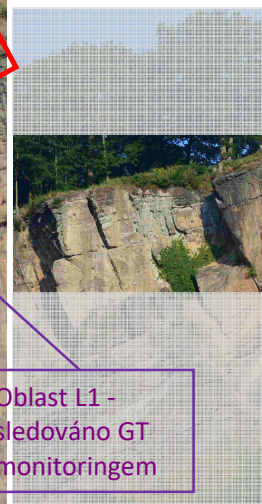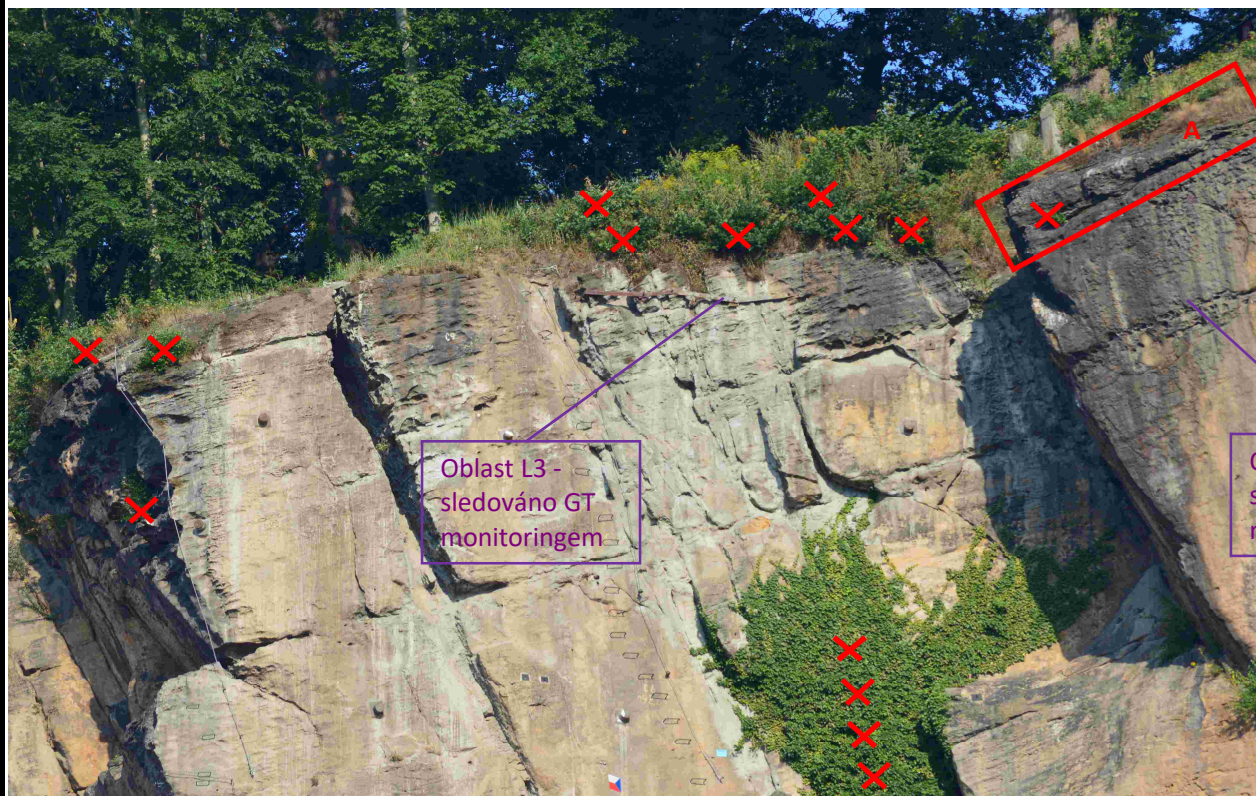

Blok	Stabil.	Riziko	šířka x výška x hloubka	Poznámka
A	S	SR	4x3x1	
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		

Poznámka:

z pravého břehu u mola, pozn. 405/14
L1 - objekt osazený prvky GT monitoringu
L3 - objekt osazený prvky GT monitoringu

Kácení:

drobný nálet 10 ks + 1 ks 10 m2

Bezpeč. kategorie:

S

Stabilní

Míra rizika

SR

střední

Bodové hodnocení:

2

Zajímavý objekt

Hodnocení a doporučení:

Průběžně odstraňovat náletové dřeviny a oblast vizuálně kontrolovat v intervalu 1 rok

Datum dokumentace:

21.07.2020

Datum hodnocení:

28.07.2020

Legenda : Skalní bloky A, B, ... - označení bloků

Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji, b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů, c) doporučení způsobu zabezpečení

Nebezpečné stromy: S - smrk, Bř - bříza, Bo - borovice, Bu - buk, T - torzo, Du - dub, Jav - Javor, Je - Jeřáb, To - topol, Os - osika, číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.

Terénní průzkum skalních svahů

Záznamový list č.

115

Objekt č.- pohled č.

009

Lokalita: DC-Pastýřská stěna



Etáž: 185 m n.m.

GPS-N: 50°46'45.697"

GPS-E: 14°12'27.253"

Fotografie: DSC_00019

Azimut: 288°

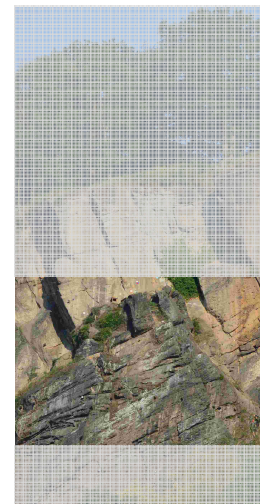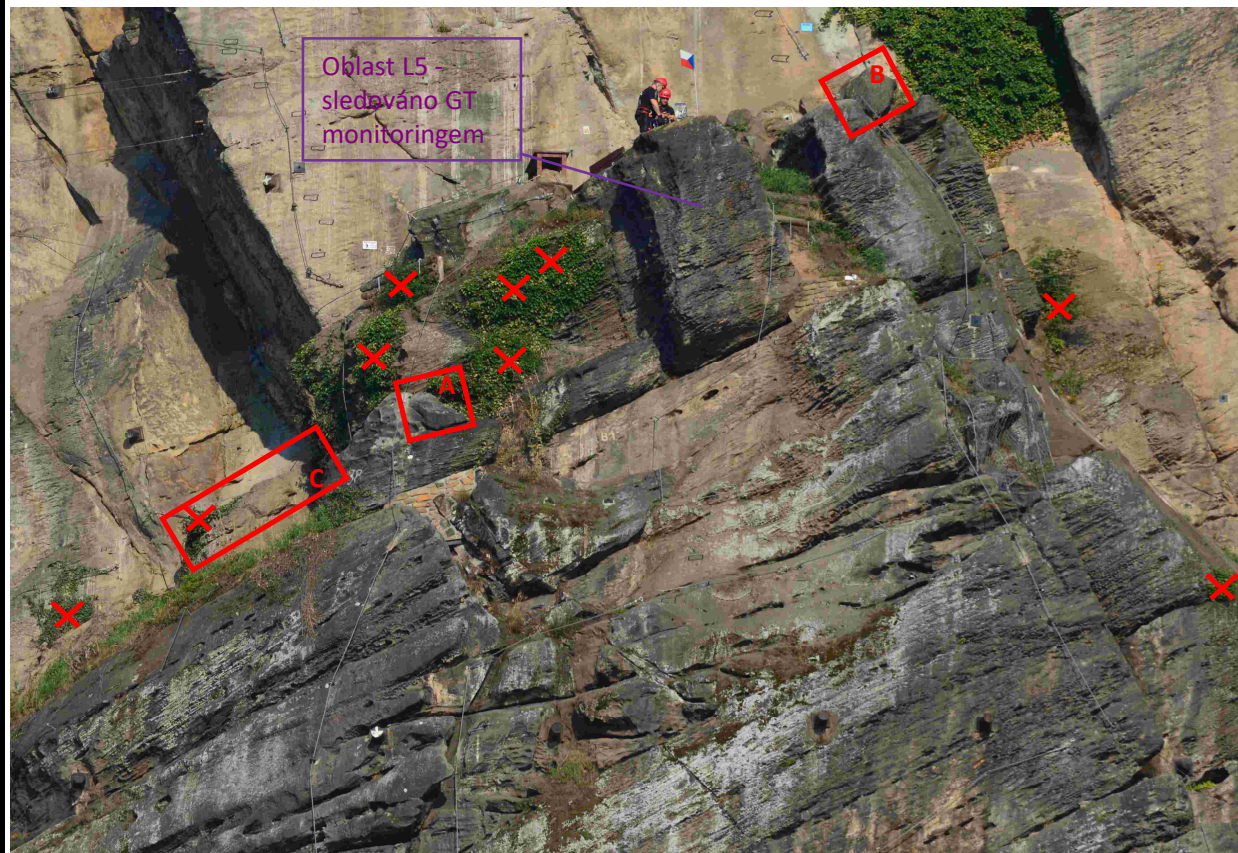

Blok	Stabil.	Riziko	šířka x výška x hloubka	Poznámka
A	SA	SR	1x1x0,5	
B	SA	SR	1x1x1	
C	P3	SR	3x1x1	
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		

Poznámka:
z pravého břehu u mola, pozn. 405/14
L5 - objekt osazený prvky GT monitoringu

Kácení:
drobný nálet 5 ks + 5 m2

Bezpeč. kategorie:

P3 Potenciálně nestabilní 3

Míra rizika

SR střední

Bodové hodnocení:

4 Podezřelý objekt

Hodnocení a doporučení:

Průběžně odstraňovat náletové dřeviny a oblast vizuálně kontrolovat v intervalu 1 rok

Datum dokumentace:

21.07.2020



Datum hodnocení:

28.07.2020

Legenda : Skalní bloky A, B, ... - označení bloků

Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji, b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů, c) doporučení způsobu zabezpečení

Nebezpečné stromy: S - smrk, Bř - bříza, Bo - borovice, Bu - buk, T - torzo, Du - dub, Jav - Javor, Je - Jeřáb, To - topol, Os - osika, číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.

 <small>spol. s r. o.</small> <small>Klášská 12, 400 01 Ústí nad Labem</small>	<h1>Terénní průzkum skalních svahů</h1>			Záznamový list č. <h2>115</h2>		Objekt č.- pohled č. <h2>010</h2>		
				Fotografie: DSC_00020		Azimut: 288°		
Lokalita: DC-Pastýřská stěna	Etáž: 165 m n.m.	GPS-N: 50°46'45.697"	GPS-E: 14°12'27.253"					
				Blok A	Stabil. P2	Riziko SR	šířka x výška x hloubka 2x3x1	Poznámka
				Poznámka: z pravého břehu u mola, pozn. 405/14				
				Kácení:				
				Bezpeč. kategorie:				
				P2		Potenciálně nestabilní 2		
				Míra rizika				
				SR		střední		
				Bodové hodnocení:				
				6		Labilní objekt		
Hodnocení a doporučení: Oblast osadit ambulantním monitoringem.				Datum dokumentace:				
				21.07.2020				
				Datum hodnocení:				
				28.07.2020				
Legenda : Skalní bloky A, B, ... - označení bloků Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji, b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů, c) doporučení způsobu zabezpečení Nebezpečné stromy: S - smrk, Bř - bříza, Bo - borovice, Bu - buk, T - torzo, Du - dub, Jav - Javor, Je - Jeřáb, To - topol, Os - osika, číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.								

Terénní průzkum skalních svahů

Záznamový list č.

115

Objekt č.- pohled č.

011

Lokalita: DC-Pastýřská stěna



Etáž: 200 m n.m.

GPS-N: 50°46'45.697"

GPS-E: 14°12'27.253"

Fotografie: DSC_00022

Azimut: 280°

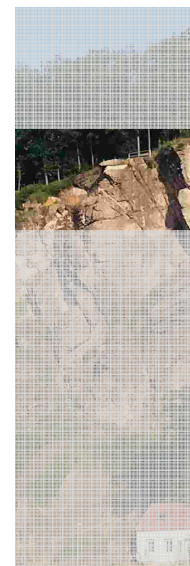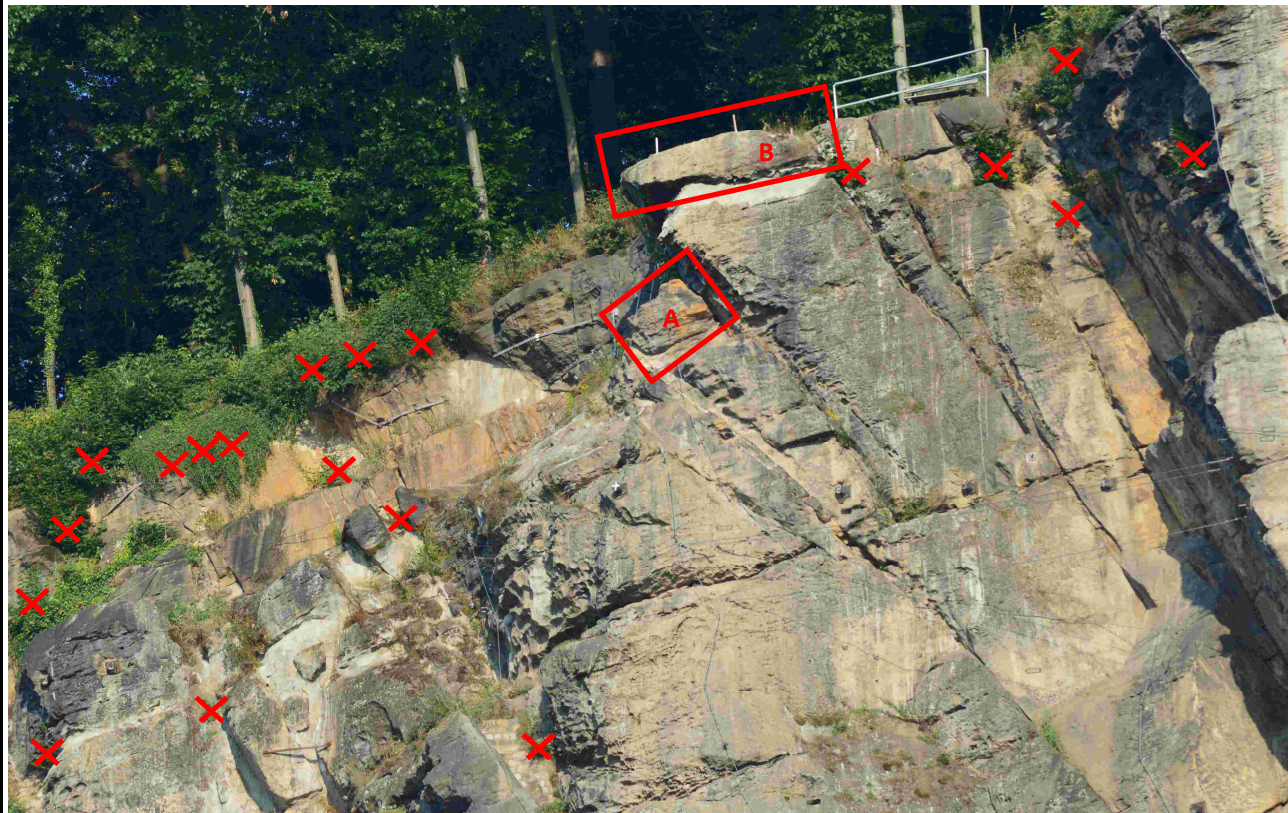

Blok	Stabil.	Riziko	šířka x výška x hloubka	Poznámka
A	SA	SR	3x3x1	
B	S	SR	1x1x1	
.
.
.
.
.
.

Poznámka:
z pravého břehu u mola, pozn. 405/13

Kácení:
drobný nálet 12 ks + 15 m2

Bezpeč. kategorie:

S Stabilní

Míra rizika

SR střední

Bodové hodnocení:

2 Zajímavý objekt

Hodnocení a doporučení:

Průběžně odstraňovat náletové dřeviny a oblast vizuálně kontrolovat v intervalu 1 rok

Datum dokumentace:

21.07.2020

Datum hodnocení:

28.07.2020

Legenda : Skalní bloky A, B, ... - označení bloků

Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji, b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů, c) doporučení způsobu zabezpečení

Nebezpečné stromy: S - smrk, Bř - bříza, Bo - borovice, Bu - buk, T - torzo, Du - dub, Jav - Javor, Je - Jeřáb, To - topol, Os - osika, číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.

Nebezpečné stromy: S - smrk, Bř - bříza, Bo - borovice, Bu - buk, T - torzo, Du - dub, Jav - Javor, Je - Jeřáb, To - topol, Os - osika, číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.

Terénní průzkum skalních svahů

Záznamový list č.

115

Objekt č.- pohled č.

013

Lokalita: DC-Pastýřská stěna



Etáž: 130 m n.m.

GPS-N: 50°46'45.697"

GPS-E: 14°12'27.253"

Fotografie: DSC_0024+25+26

Azimut: 280°

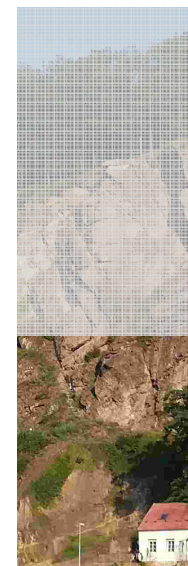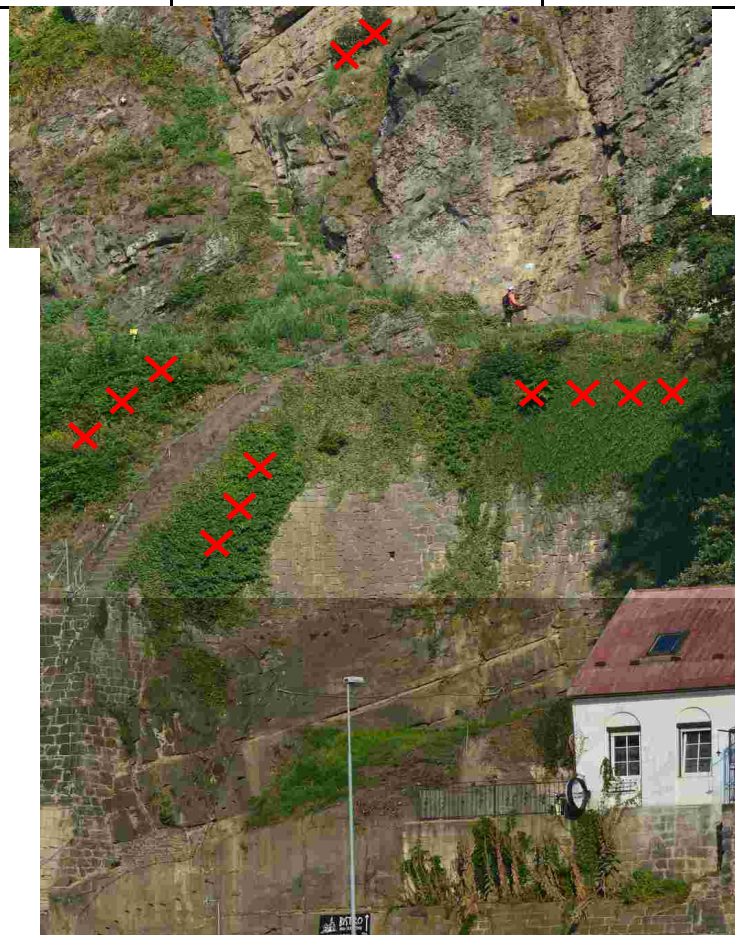

Blok	Stabil.	Riziko	šířka x výška x hloubka	Poznámka
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		

Poznámka:
z pravého břehu u mola, pozn. 405 a 405/13

Kácení:
drobný nálet 2ks + 80 m2

Bezpeč. kategorie:

. Nehodnocený

Míra rizika

. Nehodnocený

Bodové hodnocení:

-1 Nehodnocený objekt

Hodnocení a doporučení:

Průběžně odstraňovat náletové dřeviny

Datum dokumentace:

21.07.2020

Datum hodnocení:

28.07.2020

Legenda : Skalní bloky A, B, ... - označení bloků

Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji, b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů, c) doporučení způsobu zabezpečení

Nebezpečné stromy: S - smrk, Bř - bříza, Bo - borovice, Bu - buk, T - torzo, Du - dub, Jav - Javor, Je - Jeřáb, To - topol, Os - osika, číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.

Terénní průzkum skalních svahů

Záznamový list č.

115

Objekt č.- pohled č.

014

Lokalita: DC-Pastýřská stěna

Etáž: 195 m n.m.

GPS-N: 50°46'45.697"

GPS-E: 14°12'27.253"

Fotografie: DSC_0027

Azimut: 275°



Blok	Stabil.	Riziko	šířka x výška x hloubka	Poznámka
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		

Poznámka:

z pravého břehu u mola, pozn. 405/22 a 405/23

Kácení:

drobný nálet 16ks + 15 m2

Bezpeč. kategorie:

. Nehodnocený

Míra rizika

. Nehodnocený

Bodové hodnocení:

-1 Nehodnocený objekt

Hodnocení a doporučení:

Průběžně odstraňovat náletové dřeviny

Datum dokumentace:

21.07.2020



Datum hodnocení:

28.07.2020

Legenda : Skalní bloky A, B, ... - označení bloků

Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji, b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů, c) doporučení způsobu zabezpečení

Nebezpečné stromy: S - smrk, Bř - bříza, Bo - borovice, Bu - buk, T - torzo, Du - dub, Jav - Javor, Je - Jeřáb, To - topol, Os - osika, číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.

 AZCONSULT[®] spol. s r. o. Klášská 12, 400 01 Ústí nad Labem	<h1>Terénní průzkum skalních svahů</h1>			Záznamový list č. <h2>115</h2>		Objekt č.- pohled č. <h2>015</h2>																																																		
				Fotografie: DSC_0028		Azimut: 275°																																																		
Lokalita: DC-Pastýřská stěna		Etáž: 175 m n.m.	GPS-N: 50°46'45.697"	GPS-E: 14°12'27.253"																																																				
			<table border="1"> <tr> <th>Blok</th> <th>Stabil.</th> <th>Riziko</th> <th>šířka x výška x hloubka</th> <th>Poznámka</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>P2</td> <td>SR</td> <td>2x1x1</td> <td></td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		Blok	Stabil.	Riziko	šířka x výška x hloubka	Poznámka	A	P2	SR	2x1x1																																										Poznámka: z pravého břehu u mola, pozn. 405/22 a 405/23	
			Blok	Stabil.	Riziko	šířka x výška x hloubka	Poznámka																																																	
			A	P2	SR	2x1x1																																																		
Kácení: drobný nálet 16ks + 25 m2		Bezpeč. kategorie:																																																						
P2		Potenciálně nestabilní 2																																																						
Míra rizika		SR																																																						
střední		Bodové hodnocení:																																																						
6		Labilní objekt																																																						
Hodnocení a doporučení: Průběžně odstraňovat náletové dřeviny a oblast osadit ambulantním monitoringem.			Datum dokumentace:		21.07.2020																																																			
			Datum hodnocení:		28.07.2020																																																			
Legenda : Skalní bloky A, B, ... - označení bloků Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji, b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů, c) doporučení způsobu zabezpečení Nebezpečné stromy: S - smrk, Bř - bříza, Bo - borovice, Bu - buk, T - torzo, Du - dub, Jav - Javor, Je - Jeřáb, To - topol, Os - osika, číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.																																																								

Terénní průzkum skalních svahů

Záznamový list č.

115

Objekt č.- pohled č.

016

Lokalita: DC-Pastýřská stěna

Etáž: 165 m n.m.

GPS-N: 50°46'45.697"

GPS-E: 14°12'27.253"

Fotografie: DSC_0029

Azimut: 275°



Blok	Stabil.	Riziko	šířka x výška x hloubka	Poznámka
A	.	.		viz oblast A na 015
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		

Poznámka:
z pravého břehu u mola, pozn. 405/21 a 405/1

Kácení:
drobný nálet 11ks

Bezpeč. kategorie:

. Nehodnocený

Míra rizika

. Nehodnocený

Bodové hodnocení:

-1 Nehodnocený objekt

Hodnocení a doporučení:
Průběžně odstraňovat náletové dřeviny

Datum dokumentace:
21.07.2020

Datum hodnocení:
28.07.2020

Legenda : Skalní bloky A, B, ... - označení bloků

Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji, b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů, c) doporučení způsobu zabezpečení

Nebezpečné stromy: S - smrk, Bř - bříza, Bo - borovice, Bu - buk, T - torzo, Du - dub, Jav - Javor, Je - Jeřáb, To - topol, Os - osika, číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.

Terénní průzkum skalních svahů

Záznamový list č.

115

Objekt č.- pohled č.

017

Lokalita: DC-Pastýřská stěna


Etáž: 130 m n.m.

GPS-N: 50°46'44.911"

GPS-E: 14°12'18.263"

Fotografie: DSC_0032

Azimut: 311°

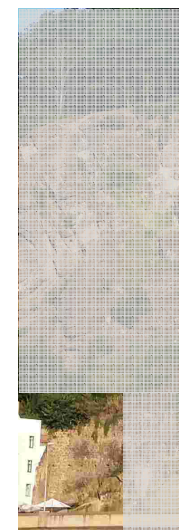

Blok	Stabil.	Riziko	šířka x výška x hloubka	Poznámka
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		

Poznámka:
z levého břehu od nábr. zdi, pozn. 405/21

Kácení:
drobný nálet 5ks

Bezpeč. kategorie:

. Nehodnocený

Míra rizika

. Nehodnocený

Bodové hodnocení:

-1 Nehodnocený objekt

Hodnocení a doporučení:

Zděná zárubní zeď je dobrém technickém stavu, nutné průběžně odstraňovat náletové dřeviny ve vzdálenosti 3-5 m od koruny

Datum dokumentace:

21.07.2020


Datum hodnocení:



28.07.2020

Legenda : Skalní bloky A, B, ... - označení bloků

Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji, b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů, c) doporučení způsobu zabezpečení

Nebezpečné stromy: S - smrk, Bř - bříza, Bo - borovice, Bu - buk, T - torzo, Du - dub, Jav - Javor, Je - Jeřáb, To - topol, Os - osika, číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.

 AZCONSULT [®] spol. s r. o. Klášská 12, 400 01 Ústí nad Labem	<h1>Terénní průzkum skalních svahů</h1>			Záznamový list č. <h2>115</h2>	Objekt č.- pohled č. <h2>018</h2>
				Fotografie: DSC_0108	Azimut: 45°
Lokalita: DC-Pastýřská stěna	Etáž: 145 m n.m.	GPS-N: 50°46'44.826" GPS-E: 14°12'17.288"			

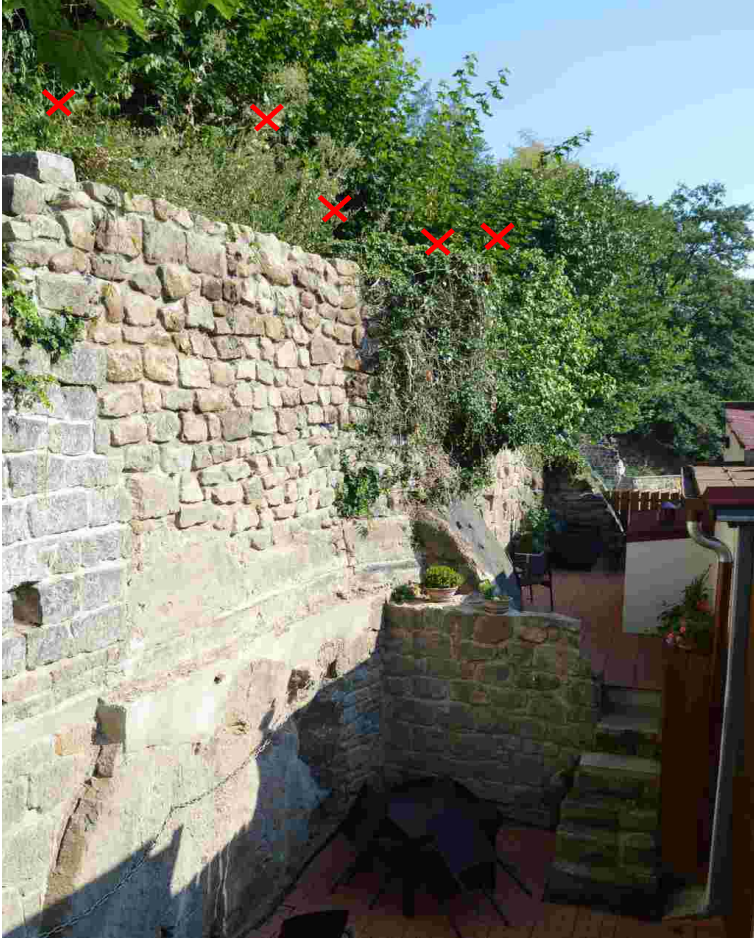Blok	Stabil.	Riziko	šířka x výška x hloubka	Poznámka
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		

Poznámka:

z prostoru mezi skalní stěnou a zástavbou, pozn. 405/1

Kácení:

drobný nálet 5ks

Bezpeč. kategorie:

.	Nehodnocený
---	-------------

Míra rizika

.	Nehodnocený
---	-------------

Bodové hodnocení:

-1	Nehodnocený objekt
----	--------------------

Hodnocení a doporučení:

Zděná zárubní zeď je dobrém technickém stavu, nutné průběžně odstraňovat náletové dřeviny ve vzdálenosti 3-5 m od koruny

Datum dokumentace:

21.07.2020

Datum hodnocení:

28.07.2020

Legenda : Skalní bloky A, B, ... - označení bloků

Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji, b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů, c) doporučení způsobu zabezpečení

Nebezpečné stromy: S - smrk, Bř - bříza, Bo - borovice, Bu - buk, T - torzo, Du - dub, Jav - Javor, Je - Jeřáb, To - topol, Os - osika, číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.

Terénní průzkum skalních svahů

Záznamový list č.

115

Objekt č.- pohled č.

019

Lokalita: DC-Pastýřská stěna

Etáž: 145 m n.m.

GPS-N: 50°46'44.667"

GPS-E: 14°12'17.047"

Fotografie: DSC_0105 a 0109

Azimut: 216°



Blok	Stabil.	Riziko	šířka x výška x hloubka	Poznámka
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	.	.		

Poznámka:
z prostoru mezi skalní stěnou a zástavbou,
pozn. 405/24

Kácení:
drobný nálet 100 m2

Bezpeč. kategorie:

. Nehodnocený

Míra rizika

. Nehodnocený

Bodové hodnocení:

-1 Nehodnocený objekt

Hodnocení a doporučení:

Zděné zárubní zdi jsou v dobrém technickém stavu, nutné průběžně odstraňovat náletové dřeviny ve vzdálenosti 3-5 m od koruny

Datum dokumentace:

21.07.2020

Datum hodnocení:

28.07.2020

Legenda : Skalní bloky A, B, ... - označení bloků

Doporučení dalšího postupu: a) ponechání přirozenému vývoji, b) založení kontrolního sledování a stanovení mezních stavů, c) doporučení způsobu zabezpečení

Nebezpečné stromy: S - smrk, Bř - bříza, Bo - borovice, Bu - buk, T - torzo, Du - dub, Jav - Javor, Je - Jeřáb, To - topol, Os - osika, číslo označuje průměr kmene ve výšce 1 m nad terénem.